





รายละเอียดแผนงานกิจกรรมแก้ไขปัญหารถภัยพิบัติ
ประจำปีงบประมาณ 2554

“รายละเอียดสายทางที่ขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2554”
(งบประมาณ 1,800 ล้านบาท)

สำนักบริหารบำรุงทาง

กรมทางหลวง

27 มกราคม 2554

คำขอและการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา

ความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2553

กรมทางหลวง

จากวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี 2553 ทางหลวงแผ่นดินในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมทางหลวง ได้สรุปความเสียหาย **จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553** จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูรวมทั้งสิ้น **9,292.504 ล้านบาท** ดังนี้

1. การดำเนินการเพื่อให้การจราจรผ่านได้ วงเงิน 230.794 ล้านบาท

(ใช้งบประมาณปี 2554 วงเงิน 200 ล้านบาท ปรับแผนการดำเนินงาน วงเงิน 30.7940 ล้านบาท)

กรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับใช้งบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้โดยเร็วที่สุดขณะเกิดอุทกภัย

2. การฟื้นฟูคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน รวมงบประมาณ 9,061.704 ล้านบาท ดังนี้

2.1 การดำเนินการคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน (ฟื้นฟูฉุกเฉินเร่งด่วน) วงเงิน 4,995.820 ล้านบาท

กรมทางหลวงจำเป็นต้องทำการบูรณะ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม อย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากลักษณะความเสียหายของสายทาง (รายละเอียดแนบ) ดังนี้

1. สะพานขาด / สะพานชำรุด
2. ทางขาด
3. ดินสไลด์ / คันทางสไลด์
4. อาคารระบายน้ำชำรุดเสียหาย
5. ผิวทางและโครงสร้างทางชำรุดเสียหาย

ความเสียหายดังกล่าว กรมทางหลวงพิจารณาปรับแผนการดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ประกอบด้วย

- 1) เงินกั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วงเงิน 66.9370 ล้านบาท
- 2) เงินกั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วงเงิน 67.3050 ล้านบาท
- 3) เงินงบประมาณปี 2554 วงเงิน 419.3310 ล้านบาท (รวมการจราจรผ่านได้ 30.7940 ล้านบาท)

โดยกรมทางหลวงยังคงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบกลางปี 2554 เพื่อดำเนินการคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน (ฟื้นฟูฉุกเฉินเร่งด่วน)
วงเงิน 4,086.7559 ล้านบาท

2.2 การดำเนินการคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน (ปีงบประมาณ 2555)

กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้
ซึ่งจะขอตั้งในปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 4,065.8840 ล้านบาท






สรุปประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติประจำปี 2554






ลำดับ ที่	ประเภทความเสียหาย	กลุ่ม 39 จังหวัด (1)		กลุ่ม 12 จังหวัด (2)		กลุ่ม 22 จังหวัด (3)		รวมทั้งหมด	
		แผนงาน	วงเงิน	แผนงาน	วงเงิน	แผนงาน	วงเงิน	แผนงาน	วงเงิน
1	สะพานขาด / สะพานชำรุด (รวมถึงคอสะพานขาด / ตอม่อทรุด)	4	32,500,000	4	2,950,000	13	57,880,000	21	93,330,000
2	ทางขาด	-	-	1	6,000,000	-	-	1	6,000,000
3	ดินสไลด์ / คันทางสไลด์	20	283,806,500	4	22,150,000	38	145,820,000	62	451,776,500
4	อาคารระบายน้ำชำรุดเสียหาย (ท่อ, Box Culvert)	8	96,734,500	5	95,560,000	7	13,500,000	20	205,794,500
5	ผิวทางและ โครงสร้างทางชำรุดเสียหาย	43	827,151,000	7	102,898,000	9	113,050,000	59	1,043,099,000
รวมทั้งหมด		75	1,240,192,000	21	229,558,000	67	330,250,000	163	1,800,000,000






สรุปรายจังหวัด - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปี 2554 - งบกลางปี 2554												
	ประเภทความเสียหาย											
จังหวัด	สะพานขาด / สะพานชำรุด		ทางขาด		ดินสไลด์ / คั่นทางสไลด์		อาคารระบายน้ำชำรุด		ผิวทางและโครงสร้างทางชำรุด		รวมทั้งหมด	
	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)
ภาคเหนือ	13	57,880,000	-	-	48	213,220,500	7	13,500,000	8	131,000,000	76	415,600,500
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	14,500,000	-	-	4	129,350,000	-	-	22	534,380,000	28	678,230,000
ภาคกลาง	2	18,000,000	-	-	6	87,056,000	8	96,734,500	22	274,821,000	38	476,611,500
ภาคใต้	4	2,950,000	1	6,000,000	4	22,150,000	5	95,560,000	7	102,898,000	21	229,558,000
รวมทั้งสิ้น	21	93,330,000	1	6,000,000	62	451,776,500	20	205,794,500	59	1,043,099,000	163	1,800,000,000
ภาคเหนือ												
กำแพงเพชร	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000,000	1	30,000,000
เชียงราย	-	-	-	-	3	21,000,000	-	-	1	15,000,000	4	36,000,000
เชียงใหม่	2	1,970,000	-	-	8	29,930,000	2	4,800,000	-	-	12	36,700,000
ตาก	-	-	-	-	5	28,100,000	-	-	-	-	5	28,100,000
นครสวรรค์	-	-	-	-	4	56,544,500	-	-	2	43,000,000	6	99,544,500
น่าน	3	25,600,000	-	-	7	15,880,000	-	-	1	3,000,000	11	44,480,000
เพชรบูรณ์	-	-	-	-	2	6,000,000	2	3,500,000	1	15,000,000	5	24,500,000
แม่ฮ่องสอน	4	6,310,000	-	-	11	42,641,000	-	-	-	-	15	48,951,000
ลำปาง	3	9,000,000	-	-	-	-	1	2,000,000	-	-	4	11,000,000
สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,000,000	1	15,000,000
อุตรดิตถ์	1	15,000,000	-	-	7	12,369,000	2	3,200,000	1	10,000,000	11	40,569,000






สรุปรายจังหวัด - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปี 2554 - งบกลางปี 2554												
	ประเภทความเสียหาย											
จังหวัด	สะพานขาด / สะพานชำรุด		ทางขาด		ดินสไลด์ / คั่นทางสไลด์		อาคารระบายน้ำชำรุด		ผิวทางและโครงสร้างทางชำรุด		รวมทั้งหมด	
	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)
อุทัยธานี	-	-	-	-	1	756,000	-	-	-	-	1	756,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ												
ขอนแก่น	-	-	-	-	1	29,350,000	-	-	-	-	1	29,350,000
ชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	-	-	3	78,000,000	3	78,000,000
นครราชสีมา	1	11,000,000	-	-	2	80,000,000	-	-	9	250,000,000	12	341,000,000
ร้อยเอ็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53,880,000	2	53,880,000
ศรีสะเกษ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18,000,000	1	18,000,000
สกลนคร	-	-	-	-	1	20,000,000	-	-	2	45,000,000	3	65,000,000
สุรินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,000,000	2	50,000,000
หนองคาย	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,700,000	1	9,700,000
อุบลราชธานี	1	3,500,000	-	-	-	-	-	-	2	29,800,000	3	33,300,000
ภาคกลาง												
นครปฐม	-	-	-	-	1	682,000	-	-	-	-	1	682,000
ปทุมธานี	-	-	-	-	-	-	5	77,214,000	-	-	5	77,214,000
ปราจีนบุรี	-	-	-	-	1	20,000,000	-	-	-	-	1	20,000,000






สรุปรายจังหวัด - กิจกรรมแก้ไขปัญหากัญชาระดับประจำปี 2554 - งบกลางปี 2554												
	ประเภทความเสียหาย											
จังหวัด	สะพานขาด / สะพานชำรุด		ทางขาด		ดินสไลด์ / คั่นทางสไลด์		อาคารระบายน้ำชำรุด		ผิวทางและโครงสร้างทางชำรุด		รวมทั้งหมด	
	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)
เพชรบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350,000	1	350,000
ระยอง	-	-	-	-	-	-	1	1,520,500	-	-	1	1,520,500
ลพบุรี	2	18,000,000	-	-	3	1,374,000	2	18,000,000	6	54,000,000	13	91,374,000
สระแก้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	4	39,500,000	4	39,500,000
สิงห์บุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	4	74,821,000	4	74,821,000
อยุธยา	-	-	-	-	1	65,000,000	-	-	2	73,000,000	3	138,000,000
อ่างทอง	-	-	-	-	-	-	-	-	5	33,150,000	5	33,150,000
ภาคใต้												
ชุมพร	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000
ตรัง	-	-	1	6,000,000	-	-	2	90,720,000	1	800,000	4	97,520,000
นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	4	22,150,000	2	4,200,000	-	-	6	26,350,000
ปัตตานี	1	235,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	235,000
สงขลา	2	1,215,000	-	-	-	-	1	640,000	4	93,028,000	7	94,883,000
สตูล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,070,000	1	4,070,000
สุราษฎร์ธานี	1	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,500,000
จำนวน 38 จังหวัด	21	93,330,000	1	6,000,000	62	451,776,500	20	205,794,500	59	1,043,099,000	163	1,800,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
1	ดากที่ 1	ดาก	สงล.ดาก	1175	0101	เจดีย์พุทธหัตถ์-กม.49+000	35+500		คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - ดอกเส้าเข็มไม้ยูคา - งานวางกล่อง Gabion - งาน Geotextile - งาน Soil Agg. Subbase		4,200,000
2	อุดรดิตถ์ที่ 2	อุดรดิตถ์	สทล.4	1047	0400	ท่าท่า - ม่วงเจ็ดดิน	122+413	122+418	น้ำกัดเซาะคอสะพาน	- งาน Earth Embankment - งาน Selected Material A - งาน Scarification & Recomp. - งาน Crush Rock Agg. Base - งานปูผิว - งาน Concrete Slope Protection		1,000,000
3	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	108	0900	ห้วยหยวก-ขุนยวม	179+100	179+200	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งานวางกล่อง Gabion		4,500,000
4	อุดรดิตถ์ที่ 2	อุดรดิตถ์	สทล.4	1339	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน) - ปากนาย	21+650	21+725	น้ำกัดเซาะคอสะพาน	- งาน Earth Embankment - งาน Selected Material A - งาน Scarification & Recomp. - งาน Crush Rock Agg. Base - งานปูผิว - งาน Concrete Slope Protection		1,200,000
5	นครราชสีมาที่ 1	นครราชสีมา	สทล.8	2198	0101	แยกทางหลวงหมายเลข 205 (โลกสูง) - กม.0+400 (ต่อเขตแขวงจนครราชสีมาที่ 2)	18+800	21+750	เกิดอุทกภัยฝนตกทำให้น้ำไหลผ่านผิวจราจรเกิดการกัดเซาะผิวทางและโครงสร้างทางได้รับความชำรุดเสียหาย	-ปรับปรุงบูรณะสะพาน และ เพิ่มขนาดท่อ - ทำการ ขุดระดับคันทาง - ทำการ บูรณะผิวทาง และ ไหล่ทางเดิมที่ชำรุด		20,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
6	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1339	0200	ปากนาย-บรรจบทางหลวงหมายเลข1026(นาหมื่น)	20+410	20+425	คอสะพานชำรุด	- เสริมความแข็งแรงของสะพาน - เสริม Bracing - งาน Concrete Slope Protection		5,000,000
7	เชียงใหม่ที่ 3	เชียงใหม่	สทล.1	1089	0200	ท่าดอน-กม.49+000(เมืองงาม)	45+197		คอสะพานชำรุด	- งาน Chanel Excavation - งาน Earth Excavation - งาน Sand Embankment - งานวางก่อกองGabains - งาน Geotextile/reno mattress		770,000
8	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1081	0200	กม.13+000(ต่อเขตแขวงน่านที่2) - หลักกลาย	34+600	34+720	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm.		3,000,000
9	นครปฐม	นครปฐม	สทล.13	3351	0202	กม.1+406 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) - บางเลน	14+700	14+800	ผิวจราจรและไหล่ทางแตกร้าวชำรุดทรุดตัวถึงชั้นพื้นทาง	ขุดหรือส่วนที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุพื้นทางและผิวทางใหม่		682,000
10	เชียงใหม่ที่ 3	เชียงใหม่	สทล.1	1089	0200	ท่าดอน-กม.49+000(เมืองงาม)	41+690	42+710	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งานวางก่อกอง Gabion		900,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
11	นครสวรรค์ที่ 2	นครสวรรค์	สทล.9	11	0202	กม.71+655 - คลองวังมะเดื่อ	71+860	106+100	ผิวจราจรเกิดการขูดผิวเป็นร่องลึก และเป็นหลุมบ่อ	1. Tack Coat 2. งาน Asphaltic Concrete Leveling Course 3. เสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ดีคิโคนกรีต 4. ทึ่เส้นจราจรบนผิวทาง		8,000,000
12	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1194	0100	แม่สะเรียง-แม่สามแลบ	20+000	25+100	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งานวางกล่อง Gabion		8,000,000
13	สงขลาที่ 2	สงขลา	สทล.15	4054	0101	สะเดา - ปาดังเบซาร์	3+600	3+725	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	- งาน Crushed Rock Base - งานปูผิวหนา 5cm.(จำนวน 2 ชั้น)		1,026,000
14	เชียงใหม่ที่ 2	เชียงใหม่	สทล.1	118	0200	กม.20+000 - กม.52+750(ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่1)	34+250	34+375	น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งานวางกล่อง Gabion		5,000,000
15	นครราชสีมาที่ 2	นครราชสีมา	สทล.8	2	0300	ปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูมิ ตอน 1	73+300	75+000	ผิวทางและไหล่ทางชำรุดหลุมร่อนเสียหายการระบายน้ำไม่ทัน	-งานรางระบายน้ำ -งานท่อระบายน้ำ -งานซ่อมผิวทางแอสฟัลท์		30,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
16	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1265	0100	แยกทางหลวงหมายเลข1095 - วัดจันทร์	9+254	9+257	คอสะพานชำรุด	- งานซ่อมลาดคอสะพาน - งาน Earth Excavation - งาน Sand Embankment - งานวางก่อกองGabains - งาน Concrete Slope Protection		960,000
17	ลพบุรีที่ 2	ลพบุรี	สทล.9	2321	0101	แยกทางหลวงหมายเลข 21(ใหม่สามัคคี) - กม.34+301 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่1)	10+020	10+040	คันทางสไลด์ ไหล่ทางสไลด์	วาง RIP-Rap วางทอกลมขนาด 1 m ซ่อมแซมบริเวณน้ำกัดเซาะ ซ่อมแซมโครงสร้างทาง ทำผิวทางและไหล่ทางใหม่		237,000
18	นครสวรรค์ที่ 2	นครสวรรค์	สทล.9	3475	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 225 (ทับกฤช) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1119(พนมรอก)	0+000	8+000	ผิวจราจรเกิดการขูดผิวเป็นร่องลึก และเป็นหลุมบ่อ	1. ทำการแก้ไข Soft Spot ด้วยหินคลุก 2. งาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base Leveling 3. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธี บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 4. ทำการ Prime Coat, Track Coat 5. ปูผิว		20,000,000
19	สุโขทัย	สุโขทัย	สทล.4	1293	0101	สุโขทัย - กม.23+000(ต่อเขตแขวงฯพิษณุโลกที่1)	7+900	8+300	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	- Earth Embankment - Soil Agg. Subbase - Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5 cm. - งาน R.C.Box Culvert 2-2.1x2.1		15,000,000
20	นครราชสีมาที่ 2	นครราชสีมา	สทล.8	290	0100	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาตอนใต้	0+000	0+400	ชั้นโครงสร้างไหล่ทางแอสฟัลท์ชำรุด , ผิวคอนกรีตทรุดตัวแตกร้าว ,ท่อระบาย น้ำชำรุด	- งานวางระบายน้ำ - งานท่อระบายน้ำ - งานซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ - งานซ่อมผิวทางคอนกรีต		10,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
21	สงขลาที่ 2	สงขลา	สทล.15	42	0200	สามแยกนาทวี - แยกไปเทพา	30+000	32+000	ผิวทางชำรุด	- งาน Tack coat - งานปรับระดับ AC. หน้า 3 CM.		562,000
22	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1083	0100	แยกทางหลวงหมายเลข1026(น่านน้อย)-กม.44+800(ต่อเขตแขวงฯอุดรดิศต์ที่2)	0+800	1+000	ผิวทางโหล่ทางชำรุด	- งาน Remove of Pipe Culvert - งาน Chanel Excavation - งาน Earth Embankment - R.C. Box Culvert 2-2.4x2.4 m. - งานปูผิวซ่อมแซมผิวทางเดิม		3,000,000
23	สงขลาที่ 2	สงขลา	สทล.15	4145	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองแงะ) - กม. 25+000	1+210		คอสะพานชำรุด	- ก่อสร้าง Concrete Slope Protection คอสะพาน		1,095,000
24	นครราชสีมาที่ 2	นครราชสีมา	สทล.8	2217	0101	แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) - กม.23+446 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ)	0+000	2+100	คอสะพานมีการกัดเซาะของน้ำทำให้เกิดความเสียหายของสะพาน	- ซ่อมลาดคอสะพาน - ปรับปรุงรางระบายน้ำ - วางท่อระบายน้ำ - งานซ่อมผิวทางแอสฟัลท์		11,000,000
25	เชียงใหม่ที่ 2	เชียงใหม่	สทล.1	1230	0100	บ้านใหม่ - หัวแก้ว	11+870	11+970	คันทางสไลด์	- งาน Earth Embankment. - งาน Earth Excavation - งาน Step Drain Chute - วางก่อดอง Gabion - งาน Block Sodding		10,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
26	นครศรีธรรมราชที่ 1	นครศรีธรรมราช	สทล.14	4186	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 4140 (โรงเหล็ก) - ต่อเขตทางของ อบต.กรุงชิง	4+600	4+603	น้ำท่วมขังและกัดเซาะคันทาง อาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 2 (2.4 x 2.10) 9.5 ม.		950,000
27	ลำปางที่ 2	ลำปาง	สทล.1	1035	0103	ทางเข้าเมืองแจ้ห่ม	42+275	42+428	ท่อระบายน้ำชำรุด	- งาน Remove of Pipe Culvert - งาน Chanel Excavation - งาน Earth Embankment - R.C. Box Culvert 2-2.4x2.4 m. - งานปูผิวซ่อมแซมผิวทางเดิม		2,000,000
28	ดริ้ง	ดริ้ง	สทล.14	403	0303	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ดินม่วง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 419 (ทางเลี้ยวเมืองดริ้ง)	15+285	15+295	คอสะพานและลาดข้างทางถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย	- วาง Gaions คอสะพานและลาดข้างทาง		720,000
29	ตากที่ 1	ตาก	สงล.ตาก	1175	0101	เจดีย์ยุทธหัตถี-กม.49+000	25+800		คันทางทรุดตัว	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - ดอกเสาเข็มไม้ยูคา - งานวางกล่อง Gabion - งาน Geotextile - R.C Pipe Culvert		5,200,000
30	นครราชสีมาที่ 1	นครราชสีมา	สทล.8	206	101	แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ตลาดแค) - ต่อทางของเทศบาลตำบลพิมาย	1+000	8+570	เกิดอุทกภัยฝนตกทำให้น้ำไหลผ่านผิวทางและส่งผลให้คันทางทรุดตัว/ ถูกน้ำเกาะเซาะ / คันทางต่ำ	- ขุดระดับคันทาง - เพิ่มช่องระบายน้ำ		40,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
31	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	สทล.14	4123	0100	ต่อเขตเทศบาลนครศรีสะเกษ (บ้านโพธิ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (หัวขยอ)	22+480	22+520	ช่องระบายน้ำไม่เพียงพอ ทำให้น้ำล้นข้ามทางและกัดเซาะผิวจราจร และไหล่ทาง	- ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด (3x10) = 30 ม.ทางรถกว้าง 12 ม.		6,000,000
32	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	สทล.9	311	0103	กม.165+700 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่1) - กม.186+617 (สิงห์บุรี)	185+907	186+617	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	1.แก้ Soft Spot 2. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิม โดยวิธีบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 4. ทำการ Prime Coat, Track Coat 5. ปลูกผิวจราจรด้วย AC.		7,113,000
33	ปัตตานี	ปัตตานี	สทล.15	4092	0102	กม.17+000 (ต่อเขตแขวงฯยะลา) - มายอ	21+067	21+081	น้ำกัดเซาะคอสะพาน	ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานคสล. ที่ชำรุดให้คืนสภาพเดิม1. จัดทำ SACKED โดยใช้ทรายผสมซีเมนต์ ใต้กระสอบวางบริเวณคอสะพานและลาดคันทาง2. ก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางที่ชำรุดใหม่ ตั้งแต่ถมดิน , ลูกตั้ง หินคลุก		235,000
34	ระนอง	ชุมพร	สงล.กระบี่	4006	0101	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชกรูด) - กม.68+100 (ต่อเขตแขวงฯ ชุมพร)	67+400	67+500	น้ำล้นข้างทางและกัดเซาะไหล่ทางด้าน Side Slope	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำขนาด 4(3.00x3.00) ยาว 36.00 เมตร		5,000,000
35	ลำปางที่ 2	ลำปาง	สทล.1	1	2300	สามัคคี - จำป๋อ	719+765		คอสะพานชำรุด	- งานซ่อมลาดคอสะพาน - งาน Earth Excavation - งาน Sand Embankment - งานวางก่อกองGabains - งาน Geotextile/reno mattress		2,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
36	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1339	0200	ปากนาย-บรรจบทางหลวงหมายเลข1026(นาหมื่น)	19+340	19+345	คอสะพานชำรุด	- ทำการรื้อสะพานเดิมออกและทำการก่อสร้างสะพานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการไหลของลำน้ำ , ทำการเสริมคันทางและทำผิวทางใหม่ , ทำ Slope Protection		20,000,000
37	ลำปางที่ 2	ลำปาง	สทล.1	1252	0200	กม.23+742.728(ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่2)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1287(ช่องจอม)	56+266		คอสะพานชำรุด	- งานซ่อมลาดคอสะพาน - งาน Earth Excavation - งาน Sand Embankment - งานวางกล่องGabains - งาน Geotextile/reno mattress		2,000,000
38	อุดรดิตถ์ที่ 2	อุดรดิตถ์	สทล.4	1339	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน) - ปากนาย	8+725	8+800	ท่อระบายน้ำชำรุด	- งาน Earth Embankment - งาน Earth Excavation - งาน R.C.Box Culvert 2-2.1x2.1 - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5 cm.		2,000,000
39	อุดรดิตถ์ที่ 2	อุดรดิตถ์	สทล.4	1123	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 1047 (หัวน้ออก) - ป่อเมืง	5+637	5+643	คอสะพานขาด	- งาน Earth Embankment - งาน Selected Materral A - งาน Scarification & Recomp. - งาน Crush Rock Agg. Base - งานปูผิว - งาน Concrete Slope Protection		15,000,000
40	ปทุมธานี	ปทุมธานี	สทล.11	1	0201	สนามกีฬาชลบุรีเดมิช - ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 3	38+450	40+000	ผิวทางจราจรรับปริมาณน้ำมากขึ้นจากความเจริญ 2 ข้างทางรวมกลับปริมาณน้ำฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง	ทำการวาง ท่อ Box 1.20 x 1.20 ม. พร้อมทางเท้า + คันท่อดลอด ที่ กม. 38+250 + ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		28,598,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัดน้ำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
41	ปทุมธานี	ปทุมธานี	สทล.11	1	0201	สนามกีฬาอเนกประสงค์ - ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 2	34+900	37+520	ผิวทางจราจรรับปริมาณน้ำมากขึ้นจาก ความเจริญ 2 ข้างทางรวมกลับปริมาณ น้ำฝนทำให้ถนนท่วมขัง	ทำการวาง ท่อ Box 1.20 x 1.20 ม. พร้อมทางเท้า + ดันท่อลอด ที่ กม. 35+100		24,309,000
42	ลพบุรีที่ 2	ลพบุรี	สทล.9	2247	0101	ลำสมพุง - กม.13+089(ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 2)	7+300	7+350	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	ทำ RIP-RAP เรียงหินขนาแนว ซ่อมแซม คันทางและไหล่ทางคันทางที่ชำรุด		500,000
43	นครสวรรค์ที่ 2	นครสวรรค์	สทล.9	3196	0102	กม.2+100(ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) - กม.30+500 (ต่อเขต แขวงฯ ลพบุรีที่ 1)	2+400	2+430	คันทางชำรุด	1. ปรับปรุงดินฐานรากโดยใช้หิน ใหญ่ลงแทนดินเดิม 2. ปรับปรุงคุณภาพดินถมคันทางเดิมโดย วัสดุทรายถมคันทางแทนแฉะลง วัสดุตามชั้นโครงสร้างเดิม 3. ปูผิวด้วย AC. Wearing Course 4. ติดเส้นจราจร		4,000,000
44	นครราชสีมาที่ 1	นครราชสีมา	สทล.8	204	0102	ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา	6+500	7+910	เกิดอุทกภัยฝนตกทำให้น้ำไหลผ่านผิว ทางและส่งผลกระทบต่อคันทางทรุดตัว/ ถูกน้ำ เกาะเซาะ / คันทางต่ำ	- ทำการ เพิ่มขนาดท่อ และ BOX CULVERT - ทำการ ขุดระดับคันทาง - ทำการ บูรณะผิวทาง และ ไหล่ทาง เดิมที่ชำรุด		40,000,000
45	นครราชสีมาที่ 3	นครราชสีมา	สทล.8	226	0101	แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) - จุดเริ่มทาง เลี่ยงเมืองจักราช ตอน 1	3+000	4+500	เกิดอุทกภัยฝนตกทำให้น้ำท่วมผิวทาง และไหล่กีดเซาะผิวทางชำรุด	- ซ่อมคันทางที่พังให้กลับสภาพเดิมผิว ทาง AC. - ก่อสร้างBOX CULVERTS - งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง		15,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางทง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สทล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
46	สุรินทร์	สุรินทร์	สทล.7	2081	0200	แยกทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) - ลำตะพั้งชู (ต่อเขตแขวงบุรีรัมย์)	7+000	18+530	คันทางต่ำ / คันทางอ่อนตัว / พื้นทางและผิวทางได้รับความเสียหาย	- บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ - งาน Prime coat - งานปรับระดับ - งานสีตีเส้นจราจร - งานแก้ไข Soft Spot		30,000,000
47	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	สทล.ม หาสารคาม	215	0100	ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ	13+200	25+300	เกิดอุทกภัยฝนตกทำให้น้ำท่วมผิวทางและไหลกัดเซาะผิวทางชำรุด	- บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ - งาน Prime coat - งานปรับระดับ - งานสีตีเส้นจราจร - งานแก้ไข Soft Spot		29,994,000
48	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1265	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - วัดจันทร์	7+595	7+597	คอสะพานชำรุด ลึก 3 ม.	- งาน Chanel Excavation - งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งานวางกล่องGabains - งาน Geotextile/reno mattress		2,500,000
49	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	สทล.ม หาสารคาม	2392	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 214 (จตุรพักตรพิมาน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2269 (ปทุมรัตน์)	21+000	38+075	- ผิวทางไหล่ทางชำรุด เป็นช่วงๆ - พื้นทางทรุดเสียหาย	- บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ - งาน Prime coat - งานปรับระดับ - งานสีตีเส้นจราจร - งานแก้ไข Soft Spot		23,886,000
50	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	205	0100	บ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง	10+101	16+500	คันทางชำรุด	1.แก้ไข Soft Spot 2. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธี บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 3. ทำการ Prime Coat, Track Coat4. ปูผิวจราจรด้วย AC.		6,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
51	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1194	0100	แม่สะเรียง-แม่สามแลบ	30+785	30+815	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		2,500,000
52	สระแก้ว	สระแก้ว	สทล.8	3366	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 33 (ท่าข้าม) - บรจรทางหลวงหมายเลข 3511 (หนองเอี่ยน)	6+210	11+000	ผิวทางไหล่ทางทรุดตัว คันทางถูกน้ำกัดเซาะเป็นบางแห่ง	ดำเนินการเสริมคันทาง , วางท่อระบายน้ำ แก่ Soft Spot , บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ , ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต		19,000,000
53	ตากที่ 1	ตาก	สงล.ตาก	1175	0101	เจดีย์ยุทธหัตถี-กม.49+000	35+050		คันทางทรุดตัว,ดินสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - ดอกเสาเข็มไม้ยูคา - งานวางกล่อง Gabion - งาน Geotextile - งาน Soil Agg. Subbase		5,200,000
54	อุดรดิตถ์ที่ 2	อุดรดิตถ์	สทล.4	1339	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน) - ปากนาย	6+700	6+750	คันทางชำรุด	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Scarification & Recomp. - งานปูผิวหนา 5 cm. - งาน R.C. Pipe Culvert dia. 1.m.		2,000,000
55	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1194	0100	แม่สะเรียง-แม่สามแลบ	20+390	20+465	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		4,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
56	ดากที่ 1	ดาก	สงล.ดาก	1175	0101	เจดีย์พุทธหัตถ์-กม.49+000	28+700		คันทางทรุดตัว,ดินสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - ดอกเสาเข็มไม้ยูคา - งานวางก่อกอง Gabion - งาน Geotextile - งาน Soil Agg. Subbase		7,000,000
57	สระแก้ว	สระแก้ว	สทล.8	3446	0100	เลียบชายแดนไทย/กัมพูชา ช่วงคลองลึก - สันรชชะงัน	11+725	24+975	ผิวทางและไหล่ทางชำรุดทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ และแตกเป็นบางแห่ง	เสริมดินคันทาง , เสริมลูกรัง , ลงหินคลุก , ทำผิว Cape Seal , วางท่อระบายน้ำ		18,000,000
58	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1194	0100	แม่สะเรียง-แม่สามแลบ	36+585	36+615	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		1,641,000
59	สระแก้ว	สระแก้ว	สทล.8	3308	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 348 (โลกเพ็ก) - เขตจังหวัดสระแก้ว/บุรีรัมย์	25+500	25+900	ผิวทางและไหล่ทางชำรุดทรุดตัว และแตกเป็นบางแห่ง	เสริมดินคันทาง , เสริมลูกรัง , ลงหินคลุก , ทำผิว Cape Seal		1,000,000
60	ดากที่ 1	ดาก	สงล.ดาก	1175	0101	เจดีย์พุทธหัตถ์-กม.49+000	28+800		คันทางทรุดตัว,ดินสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - ดอกเสาเข็มไม้ยูคา - งานวางก่อกอง Gabion - งาน Geotextile - งาน R.C. Pipe Culvert		6,500,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
61	เชียงใหม่ที่ 3	เชียงใหม่	สทล.1	107	0300	แม่ฮ่อง - สะพานหัวเตย	103+715		คอสะพานชำรุด	- งาน Chanel Excavation - งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งานวางก่อกองGabains - งาน Geotextile/reno mattress		1,200,000
62	ขอนแก่นที่ 2	ชัยภูมิ	สทล.5	201	0700	สี่แยกภูเขียว - สี่แยกชุมแพ	76+951	78+690	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักร่องน้ำระบายไม่ทันและทำให้น้ำไหลผ่านผิวจราจรทำให้กีดขวางผิวทางได้รับความชำรุดเสียหาย	- ปรับปรุงรางระบายน้ำใหม่เป็น DITCH LINNING - ปรับปรุงบ่อระดมเศษขยะผิวทางและโครงสร้างทางให้ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		18,000,000
63	ลำปางที่ 2	ลำปาง	สทล.1	120	0201	วังเหนือ - กม.55+950(ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่1)	43+711	43+800	คอสะพานชำรุด	- งานซ่อมลาดคอสะพาน - งาน Earth Excavation - งาน Sand Embankment - งาน Concrete Slope Protection - งานปูผิวหนา 5 cm.		5,000,000
64	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	สทล.9	311	0201	สิงห์บุรี - กม.25+241 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) ตอน 1	3+375	14+500	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	- บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ - งานซ่อมแซมกันทาง,ลาดกันทาง - งานอำนวยความสะดวก		28,023,000
65	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	311	0102	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี	9+505	10+000	ผิวทางชำรุด	1.แก้ Soft Spot 2. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิม โดยวิธี บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 3. ทำการ Prime Coat, Track Coat4. ปูผิวจราจรด้วย AC.		18,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
66	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1265	0100	แยกทางหลวงหมายเลข1095 - วัดจันทร์	9+413	9+433	คอสะพานชำรุด (9+442)	- งาน Chanel Excavation - งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งานวางก่อกองGabains - งาน Geotextile/reno mattress - งานปูผิวหนา 5 cm.		1,900,000
67	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	สงล.ตาก	1	1500	นครชุม - วังเจ้า	475+150	475+450	น้ำเซาะผิวทางไหล่ทางชำรุด	- งานแก้ Soft Spot - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ - งานปูผิว A.C. - งานปู R.C Box Culvert 2-1.8x1.8		30,000,000
68	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1265	0100	แยกทางหลวงหมายเลข1095 - วัดจันทร์	9+234	9+237	คอสะพานชำรุด	- งาน Chanel Excavation - งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งานวางก่อกองGabains - งาน Geotextile/reno mattress		950,000
69	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1243	0200	น้ำมวบ - กม.77+396.695 (คอเขตแขวงฯอุตรดิตถ์ที่2)	39+285	39+300	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Pipe Culvert		1,500,000
70	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1194	0100	แม่สะเรียง-แม่สามแลบ	33+800	33+860	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		3,500,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
71	เข็ขงรยทที่ 2	เข็ขงรย	สทล.2	1093	0202	กม.40+426.579BK/12+000AH(ต่อเขตแขวงฯ พะเยา)- กม.29+000	17+200	17+550	ค้ันทงสไลด์	- ้งน Earth Excavation - ้งน Earth Embankment - ้งน Soil Agg. Subbase - ้งน Crush Rock Agg. Type Base - ้งนปูผิวทงน 5cm.		4,000,000
72	สุรินทรี	สุรินทรี	สทล.7	224	0900	ดงเม็ขง - นงนงมุด	20+000	23+200	ค้ันทงอ้ันดัว / ลูกน้ันเกะเซะ / ค้ัน ทงด้า	- ษกระด้บค้ันทง - เพิ่มช้องระบยน้ัน		20,000,000
73	เพชรบูรณ้ที่ 1	เพชรบูรณ้	สทล.6	2258	0101	แยกทงหลวงหมยเลข21(นงงัว) - ต่อทง อบด.หนอง เม้มนง	16+250		ค้ันสไลด์ ค้ันทงซ้ารุด	- ้งน Earth Excavation - ้งน Step Drain Chute - ้งน R.C. Pipe Culvert - ้งน Ditch Lining - ป้ลูกห้ฐน้ันแ้ก		2,000,000
74	สกลนครที่ 1	สกลนคร	สทล.3	22	0404	กม.137+910 (ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 2 (สว้างเด้นด้น) - สวมแยกน้ันแขวงฯสกลนครที่ 1	156+000	159+100	เก้ดลูกก้ยฝนคกท้ันน้ันท้วมค้ิวทง และ ้ไหลก้ัดเซะค้ิวทงซ้ารุด	ท้การบูรณะทงค้ิวแอสฟ้ลด์ และ ก้่อสร้างทงระบยน้ันถว้		20,000,000
75	น้ันที่ 1	น้ัน	สทล.2	1083	0100	แยกทงหลวงหมยเลข1026(นงน้ันอ้) -กม.44+800(ต่อ เขตแขวงฯอุดรค้ดที่2)	0+900	0+950	น้ันก้ัดเซะค้ิวค้ิวค้ิว	- ้งนช้อมลาคค้ิวค้ิวค้ิว - ้งน Earth Excavation - ้งน Sand Embankment - ้งน Concrete Slope Protection		600,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
76	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1194	0100	แม่สะเรียง-แม่สามแลบ	41+450	41+505	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		2,000,000
77	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	สทล.9	311	0201	สิงห์บุรี - กม.25+241 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) ตอน 2	14+500	25+241	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	1.แก้ Soft Spot 2. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิม โดยวิธี บุงระทางผิวแอสฟัลต์ 3. ทำการ Prime Coat, Track Coat4. ปู ผิวจราจรด้วย AC.		29,685,000
78	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1194	0100	แม่สะเรียง-แม่สามแลบ	40+000	46+000	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		7,000,000
79	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1194	0100	แม่สะเรียง-แม่สามแลบ	46+100	46+130	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		3,000,000
80	อุดรดิคค์ที่ 2	อุดรดิคค์	สทล.4	1123	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 1047 (ห้วยน้อยกา) - บ่อเปี้ย	8+300	9+300	คันทางสไลด์	- งาน Soft Rock Excavation - งานวางก่ต่อง Gabion		2,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
81	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	1265	0100	แยกทางหลวงหมายเลข1095 - วัดจันทร์	27+270	27+310	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		3,500,000
82	อุดรดิศดที่ 2	อุดรดิศด	สทล.4	1243	0300	กม.77+396.695 (ต่อเขตแขวงน่านที่1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123 (บ่อเบือ)	91+500	93+000	ลาดคันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - Concrete Slope Protection		3,000,000
83	เชียงใหม่ทที่ 2	เชียงใหม่	สทล.1	1230	0100	บ้านใหม่ - หัวแก้ว	18+370	18+390	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Step Drain Chute - งานวางก่ดอง Gabion - งาน Geotextile - งาน Ditch Lining		2,000,000
84	อุดรดิศดที่ 2	อุดรดิศด	สทล.4	1243	0300	กม.77+396.695 (ต่อเขตแขวงน่านที่1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123 (บ่อเบือ)	95+600	96+600	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Scarification & Recomp. - งานปูผิวหนา 5 cm. - งาน R.C. Pipe Culvert dia. 1.m.		1,800,000
85	ปราจันบุรี	ปราจันบุรี	สทล.8	304	0600	สี่แยกกบินทร์บุรี(ใหม่) - คอสะพานฝั่งใต้ (กม.30+794)	9+000	10+360	ฝนตกหนักน้ำป่าไหลท่วมคันทาง , ผิวทางทำให้ผิวทางชำรุด	(คืนสู่สภาพเดิม) วางท้อ CROSS ,วางท้อข้างทาง ,จุดแต่งร่องน้ำ ซ่อมพื้นทางและผิวทาง		20,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
86	สตูล	สตูล	สทล.15	416	0401	ละงู - บรรจบทางหลวงหมายเลข 406 (ฉลุง)	0+530	1+260	ผิวทางไหล่ทางชำรุด จากน้ำท่วมขังบริเวณย่านชุมชน	- ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก และพื้นทางเท้า		4,070,000
87	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1168	0200	แม่จริม-น้ำปูน	6+890	6+910	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Step Drain Chute - งานวางกล่อง Gabion - งาน Geotextile - งาน Ditch Lining		1,900,000
88	สงขลา	สงขลา	สทล.15	4135	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 414 - ท่าอากาศยานหาดใหญ่	2+150		Slope Protection คอสะพานชำรุด	ซ่อม Slop Protection คอสะพาน 140 ตร.ม.		120,000
89	เชิงใหม่ที่ 3	เชิงใหม่	สทล.1	1346	0100	แยกทางหลวงหมายเลข1150(พร้าว)-บรรจบทางหลวง หมายเลข107(ไชยปราการ)	6+500	6+540	น้ำกัดเซาะคันทาง	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Ditch Lining		430,000
90	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	สทล.1	105	0700	แม่เงา - แม่สะเรียง	194+360	194+400	คันทางทรุดตัว	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		3,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
91	เพชรบูรณ์ที่ 1	เพชรบูรณ์	สทล.6	2016	0302	กม.53+800(ต่อเขตแขวงฯเลขที่1) - ดาดกลอย	57+492	58+018	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Gabion - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm.		4,000,000
92	เชียงใหม่ที่ 2	เชียงใหม่	สทล.1	1349	0100	ต่อเขตเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ - กม.50+000	19+870	19+875	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		2,000,000
93	สงขลาที่ 2	สงขลา	สทล.15	42	0200	สามแยกนาทวี - แยกไปเทพา	31+356		บริเวณดังกล่าวนี้ท่วมและไหลบ่าข้ามถนน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2(1.50'x1.50)'16.00 ม.		640,000
94	เชียงใหม่ที่ 3	เชียงใหม่	สทล.1	1150	0200	พร้าว - กม.53+000(ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่1)	47+890	48+160	คันทางสไลด์	- งาน Earth Embankment. - งาน R.C. ditch Lining Type II - งาน R.C Drain Chute - วางกลอง Gabion - งาน Vetiver Grassing		8,500,000
95	นครสวรรค์ที่ 1	นครสวรรค์	สทล.9	3473	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 3013(หนองจิกกรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน 1	16+700	21+500	คันทางผิวทางอ่อนตัว	แก้ไข จุดอ่อนผิว, บูรณะทางผิวแอสฟัลต์, ปูผิวแอสฟัลท์		18,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
96	เชียงใหม่ที่ 1	เชียงใหม่	สทล.1	1270	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 108 (กองลอย) - เล่าลี	14+335	14+365	คันทางสไลด์	- งาน Earth Embankment. - งาน R.C. ditch Lining Type II - งาน R.C Drain Chute - งาน R.C Pipe Culvert dia 1.0 m. - งานปูผิว AC. - งาน Vetiver Grassing		1,800,000
97	นครสวรรค์ที่ 1	นครสวรรค์	สทล.9	3473	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 3013(หนองจิกรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน 2	36+700	43+850	คันทางผิวทางอ่อนตัว	แก้ไข จุดอ่อนตัว ,บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ , ปูผิวแอสฟัลท์		26,544,500
98	เชียงใหม่ที่ 3	เชียงใหม่	สทล.1	1178	0100	แยกทางหลวงหมายเลข107(แม่ซ็อน)-นาหวาย	4+152		ท่อระบายน้ำชำรุด	- งาน Remove of Pipe Culvert - งาน Chanel Excavation - งาน Earth Embankment - R.C. Box Culvert 2-2.4x2.4 m. - งานปูผิวซ่อมแซมผิวทางเดิม		3,000,000
99	เชียงใหม่ที่ 3	เชียงใหม่	สทล.1	1150	0100	แยกทางหลวงหมายเลข107(ปิงโค้ง) - พร้าว	19+500	19+800	คันทางสไลด์	- งาน Remove of Pipe Culvert - งาน Chanel Excavation - งาน Earth Embankment - R.C. Box Culvert 2-1.8x1.8 m. - งานปูผิวซ่อมแซมผิวทางเดิม - R.C. Ditch Lining Typr II		1,100,000
100	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	1	0502	แยกโรงเรียนสุวีวิทยา - วงเวียนเทพสตรีลพบุรี	147+265	153+052	ไหล่ทางชำรุดท่อระบายน้ำอุดตัน	ซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุดพร้อมท่อระบายน้ำใหม่		15,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
101	เพชรบุรี	เพชรบุรี	สทล.13	4	0403	สระพัง - เขาวัง	135+500		เกิดการกัดเซาะกำแพงดินบริเวณคอสะพานและแท่งคอนกรีตกั้นน้ำชำรุดพังเสียหาย	ซ่อมแซมกำแพงกันดินบริเวณคอสะพานและแท่งคอนกรีตกั้นน้ำ		350,000
102	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	3354	0100	หนองกระเบียน - หนองม่วง	1+000	2+000	ผิวทางชำรุด	1.แก้ Soft Spot 2. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิม โดยวิธีบุงนระทางผิวแอสฟัลต์ 3. ทำการ Prime Coat, Track Coat4. ปูผิวจราจรด้วย AC.		12,000,000
103	สระแก้ว	สระแก้ว	สทล.8	3511	0101	แยกทางหลวงหมายเลข 3367 (แสนสุข) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3366(จารขี้)	9+000	14+000	ผิวทางทรุดตัวเป็นร่องลึก เป็นหลุมบ่อหลายแห่ง ไหล่ทางถูกน้ำกัดเซาะ คอสะพานและท่อชำรุด	รื้อผิวทางเดิมลูกรัง , เสริมลูกรังผิวทาง , ซ่อมคอสะพานและท่อ		1,500,000
104	เขียงราชที่ 1	เขียงราช	สทล.2	118	0400	แม่เจดีย์ - กม.113+000	96+400	96+900	ดินสไลด์ปิดทับคันทาง	- งาน Chanel Excavation - งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งานวางกล่องGabains - งาน Geotextile/reno mattress - งานปูผิวหนา 5 cm.		15,000,000
105	ลพบุรีที่ 2	ลพบุรี	สทล.9	2247	0300	แยกทางหลวงหมายเลข 2256(เขาน้อย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205(งจโก)	31+100	31+600	ไหล่ทางสไลด์	ทำการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางใหม่และก่อสร้างลาดข้างทางชนิดเรียงหินชนวน		637,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
106	นครราชสีมาที่ 3	นครราชสีมา	สทล.8	226	0101	แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) - จุดเริ่มทางเลี้ยวเมืองจักราช ตอน 2	15+000	18+000	เกิดอุทกภัยฝนตกทำให้น้ำท่วมคันทางและไหลกัดเซาะผิวทางชำรุด	-ซ่อมคันทางที่พังให้คืนสภาพเดิมผิวทาง AC. -ก่อสร้าง BOX CULVERTS -งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง		45,000,000
107	อุดรดิศที่ 2	อุดรดิศ	สทล.4	1243	0300	กม.77+396.695 (ต่อเขตแขวงน่านที่1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123 (บ่อเบี้ย)	133+200	134+700	คันทางทรุดตัว	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Scarification & Recomp. - งานปูผิวหนา 5 cm.		1,500,000
108	ปทุมธานี	ปทุมธานี	สทล.11	1	0201	สนามกีฬาธูปเตมิช - ประตูน้้าพระอินทร์	35+837		เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณผิวทาง ทำให้ถนนชำรุดและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน	คันที่ถอด เพื่อช่วยในการระบายน้ำลงคลองหนึ่ง		4,935,000
109	เพชรบูรณ์ที่ 1	เพชรบูรณ์	สทล.6	2278	0101	แยกทางหลวงหมายเลข21(บ.หัวนา)-บรรจบทางหลวงหมายเลข12(กกไ้อ)	14+425	14+495	ท่อระบายน้ำชำรุด	- งาน Remove of Pipe Culvert - Chanel Excavation - Earth Embankment - R.C. Box Culvert 2-1.8x1.8 m. - งานปูผิวซ่อมแซมผิวทางเดิม		1,000,000
110	ปทุมธานี	ปทุมธานี	สทล.11	1	0201	สนามกีฬาธูปเตมิช - ประตูน้้าพระอินทร์	38+154		เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณผิวทาง ทำให้ถนนชำรุดและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน	คันที่ถอด เพื่อช่วยในการระบายน้ำลงคลองหนึ่ง		4,935,000





รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
111	ระยอง	ระยอง	สทล.12	3	0800	คลองไผ่ - คอทางของเทศบาลนครระยอง	233+200	233+400	ท่อระบายน้ำชำรุด	เพิ่มท่อ Box ขนาด 2.10x2.10 ยาว 40 เมตร จำนวน 1 แถว		1,520,500
112	นครราชสีมาที่ 2	นครราชสีมา	สทล.8	2	0300	ปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูมิ ตอน 2	93+700	97+100	ผิวทางและไหล่ทางชำรุดหลุดร่อนเสียหายการระบายน้ำไม่ทัน	-งานวางระบายน้ำ -งานท่อระบายน้ำ -งานซ่อมผิวทางแอสฟัลท์		30,000,000
113	นครราชสีมาที่ 1	นครราชสีมา	สทล.8	205	0801	โนนไทย - กม.403+012.75 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 2)	394+100	400+000	เกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้น้ำกัดเซาะผิวทางไหล่ทางชำรุด เป็นแห่งๆ	- ทำการ ขุดระดับคันทาง - ทำการ บูรณะผิวทาง และ ไหล่ทางเดิมที่ชำรุด - ทำการก่อสร้าง BOX CULVERT และท่อระบายน้ำ 4. ทำการปรับปรุงทางเท้าเดิมที่ทรุดตัว		30,000,000
114	ปทุมธานี	ปทุมธานี	สทล.11	1	0201	สนามกีฬาภูตเดมิช - ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 1	33+050		เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณผิวทาง ทำให้อันตรายนและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง	ทำการวาง ท่อBox 1.20 x 1.20 ม. พร้อมทางเท้า + ดันท่อลอด เพื่อระบายน้ำจากพื้นผิวจราจรลงคลองหนึ่ง		14,437,000
115	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1225	0100	แยกทางหลวงหมายเลข1169(ภูเขง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1168 (น่านบัว)	19+400	19+900	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm.		5,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
116	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1243	0200	น้ำมวบ - กม.77+396.695 (ต่อเขตแขวงฯอุตรดิตถ์ที่2)	40+537	40+550	คันทางสไลด์	- งาน Earth Embankment. - งาน R.C. ditch Lining Type II - งาน R.C Drain Chute - งาน R.C Pipe Curvert dia 1.0 m. - งานปูผิว AC. - งาน Vetiver Grassing		1,230,000
117	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1243	0200	น้ำมวบ - กม.77+396.695 (ต่อเขตแขวงฯอุตรดิตถ์ที่2)	44+288	44+310	คันทางสไลด์	- งาน Earth Embankment. - งาน R.C. ditch Lining Type II - งาน R.C Drain Chute - งาน R.C Pipe Curvert dia 1.0 m. - งานปูผิว AC. - งาน Vetiver Grassing		1,250,000
118	หนองคายที่ 1	หนองคาย	สทล.3	2267	0100	โพนพิสัย - โซพิสัย	26+200	28+189	เกิดอุทกภัยฝนตกทำให้น้ำไหลผ่านผิวจราจรเกิดการกัดเซาะผิวทางและโครงสร้างทางได้รับความชำรุดเสียหาย	-ปรับปรุงบูรณะผิวทางและโครงสร้างทางให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		9,700,000
119	ดริ้ง	ดริ้ง	สทล.14	4	3500	ห้วยยอด - ดริ้ง	1084+700	1085+400	น้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 ม. ยาว 30 ม.		800,000
120	นครศรีธรรมราชที่ 1	นครศรีธรรมราช	สทล.14	4141	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 401 (หน้าทับ) - ต่อเขตทางของเทศบาลตำบลทอนหงส์	0+898	8+853	น้ำท่วมขังและกัดเซาะคันทาง อาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 2 (2.4 x 2.10) 11.5 ม. และ 2(1.80 x 1.80) 11 ม.		2,700,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
121	สุราษฎร์ธานีที่ 3	สุราษฎร์ธานี	สทล.14	4133	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ขุนพิน) - ควนสามัคคี	11+400	11+800	ผิวทางและคันทางบริเวณคอสะพานชำรุด	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งานวางระบายน้ำ		1,500,000
122	นครศรีธรรมราชที่ 1	นครศรีธรรมราช	สทล.14	4142	0102	กม.34+825 (ต่อเขตสน.บพ.สุราษฎร์ธานีที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4014 (ขนอม)	43+750	45+800	ช่องระบายน้ำไม่เพียงพอและชำรุด	ทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 2(2.40x2.40)ยาว 11 ม.รวม 4 จุด		6,000,000
123	นครศรีธรรมราชที่ 1	นครศรีธรรมราช	สทล.14	4188	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 4186 (หัวขพาน) - เขาหลวง	6+239	6+245	ช่องระบายน้ำไม่เพียงพอและชำรุด	ทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 2(2.40x2.40)ยาว 10 ม.		1,500,000
124	นครศรีธรรมราชที่ 1	นครศรีธรรมราช	สทล.14	4232	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 4014 (ขนอม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (สิชล)	23+400	23+406	ช่องระบายน้ำไม่เพียงพอและชำรุด	ทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 2(2.40x2.40)ยาว 12 ม.		1,500,000
125	น่านที่ 1	น่าน	สทล.2	1091	0400	บ้านหลวง-น่าน	39+430	39+570	ดินสไลด์ปิดทับคันทาง	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm. - งาน R.C. Drain Chute		2,000,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
126	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล.10	3501	0101	อ่างทอง - กม.20+730 (คอเขตแขวงฯ อยุธยา)	7+900	12+250	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	1. ทำการปรับระดับผิวจราจรที่ทรุดตัวเป็นแอ่งและร่องล้อด้วยหินคลุก 2. ทำการแก้ Soft spot ด้วยหินคลุก 3. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธีบурณะทางผิวแอสฟัลต์ 4. ทำการ Prime Coat		24,000,000
127	เชิงราชที่ 2	เชิงราช	สทล.2	1093	300	กม.29+000-หาดึง	31+000	31+300	คันทางสไลด์	- งาน Earth Excavation - งาน Earth Embankment - งาน Soil Agg. Subbase - งาน Crush Rock Agg. Type Base - งานปูผิวหนา 5cm.		2,000,000
128	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	สทล.9	3033	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 311(บางา) - พรหมบุรี	1+800	9+500	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	1.แก้ Soft Spot 2. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธีบурณะทางผิวแอสฟัลต์ 3. ทำการ Prime Coat, Track Coat4. ปูผิวจราจรด้วย AC.		10,000,000
129	เพชรบูรณ์ที่ 1	เพชรบูรณ์	สทล.6	2278	0101	แยกทางหลวงหมายเลข21(บ.หัวนา)-บรรจบทางหลวงหมายเลข12(กกไอ)	5+821	5+918	ท่อระบายน้ำชำรุด	- งาน Remove of Pipe Culvert - Chanel Excavation - Earth Embankment - R.C. Box Culvert 2-1.8x1.8 m. - งานปูผิวซ่อมแซมผิวทางเดิม		2,500,000
130	ขอนแก่นที่ 3	ขอนแก่น	สทล.5	2233	0100	พล - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2199 (หนองแดง)	3+428	9+900	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักร่องน้ำระบายไม่ทันและทำให้น้ำไหลผ่านผิวจราจรทำให้กีดขวางผิวทางได้รับความชำรุดเสียหาย	- ปรับปรุงจุดลกร่องน้ำข้าง ทางและเพิ่มท่อระบายน้ำ - ปรับปรุงบурณะซ่อมแซมผิวทางและโครงสร้างทางให้ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		29,350,000






รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
131	อ่างทอง-อยุธยา	อยุธยา	สทล.10	3196	0302	กม.93+500(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 1)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3267(มหาราช)	104+800	105+000	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	1. ทำการแก้ไข Soft spot ด้วยหินคลุก 2. ทำการซุดหรือผิวจราจรเดิมออก 3. ทำการเสริมชั้นทางด้วยทรายและวัสดุอื่นๆ เป็นชั้นๆ 4. ทำการ Prime Coat 5. ปูผิวจราจรด้วย AC		43,000,000
132	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	3019	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 1 - สถานีรถไฟโลกกระเทียม	1+200	2+050	ไหล่ทางทรุดตัว	1. ทำการแก้ไข Soft Spot ด้วยหินคลุก 2. ซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด 3. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธี บурณะทางผิวแอสฟัลต์ 4. ทำการ Prime Coat 5. ทำการ Tack Coat 6. ปู		15,000,000
133	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	3017	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 21	26+300	26+600	ท่อระบายน้ำชำรุด	รื้อท่อระบายน้ำขนาด 0.6 m เดิมออก ก่อสร้าง Box Culvert ขนาด 2.4x2.4 m		3,000,000
134	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	205	0100	บ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง	7+200	7+400	ผิวทางชำรุด พื้นทางชำรุด	1.แก้ไข Soft Spot 2. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธี บурณะทางผิวแอสฟัลต์ 3. ทำการ Prime Coat, Track Coat4. ปู ผิวจราจรด้วย AC.		5,000,000
135	สกลนครที่ 1	สกลนคร	สทล.3	12	1900	สี่แยกตลาดสมเด็จพระ - ภูจินาราชณ์	696+000	699+400	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักไหลผ่านผิว จราจรทำให้เกิดชะเซาะผิวทางได้รับความ ชำรุดเสียหาย	ปรับปรุงบурณะผิวทางและโครงสร้าง ทางให้มีประสิทธิภาพ		20,000,000




รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงกรมทาง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
136	อุดรดิศที่ 1	อุดรดิศ	สทล.4	1046	100	แยกทางหลวงหมายเลข102(ทุ่งฮ้าง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1196(ดงสระแก้ว)	11+000	12+000	ฝนตกหนักน้ำป่าไหลท่วมคันทาง , น้ำระบายไม่ทัน ท่วมซ้ำซาก	- งาน New R.C. Culvert - R.C. Manhole Type B - R.C Ditch Lining - Soft Sport Excavation - งานปูผิวหนา 5 cm.		10,000,000
137	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	สทล.5	2179	0100	ต่อเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส - บ้านหนึ่งรงค์	1+000	12+575	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักร่องน้ำระบายไม่ทันและทำให้น้ำไหลผ่านผิวจราจรทำให้กีดขวางผิวทางได้รับความชำรุดเสียหาย	- วางท่อระบายน้ำ - ยกคันคันทาง - บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ - เพิ่มงาน Box Culvert		30,000,000
138	อุบลราชธานีที่ 1	อุบลราชธานี	สทล.7	2415	0200	หนองขอ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2049 (หนองช้างใหญ่)	23+336		น้ำกัดเซาะคอสะพานเป็นโพรงใต้ผิวจราจรจนความหนาเหลือเพียง 40 ซม. และซ่อมเป็นการชั่วคราวแล้ว แต่รถบรรทุกไม่สามารถผ่านได้	- บูรณะซ่อมแซมคันทางและส่วนต่างๆของสะพานตามสภาพที่ชำรุด - ทำการก่อสร้างSLOPPROTECTION		3,500,000
139	อุยธยา	อุยธยา	สทล.11	3454	0400	หน้าโคก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3263(เสนา)	101+600	110+100	น้ำท่วมบนผิวทาง, ไหลทางชำรุด	ยกระดับคันทางเดิม พร้อมทั้งบูรณะทางที่ชำรุดเสียหาย		65,000,000
140	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	3017	0201	แยกทางหลวงหมายเลข 21 - คอทางของเทศบาลตำบลวังม่วง	35+500	36+000	ผิวทาง ไหลทาง ลาดคันทางชำรุด	แก้ไข จุดอ่อนคิ้ว , บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ , ปูผิวแอสฟัลต์		5,000,000

รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
141	สกลนครที่ 1	สกลนคร	สทล.3	223	0200	ต่อทางเทศบาลเมืองสกลนคร - กม.47+190(ต่อเขตแขวงจันทพรหม)	44+200	45+900	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักร่องน้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมคันทางและไหลผ่านผิวจราจรทำให้เกิดเซาะผิวทางและทางเท้าได้รับความชำรุดเสียหาย	- ปรับปรุงบูรณะผิวทางและโครงสร้างทางให้มีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงทางเท้าใหม่ - เพิ่มงานระบายน้ำ		25,000,000
142	เพชรบูรณ์ที่ 1	เพชรบูรณ์	สทล.6	2181	0100	แยกทางหลวงหมายเลข12(ปากห้วยขอนแก่น)-หล่มสัก	4+800	5+875	ผิวทางไหลทางชำรุด	- Earth Embankment - R.C. Box Culvert 2-1.8x1.8 m. - งานปูผิวซ่อมแซมผิวทางเดิม - R.C. Ditch Lining Typr II		15,000,000
143	นครสวรรค์ที่ 2	นครสวรรค์	สทล.9	3004	0200	ท่าตะโก - โพนาลี	41+300	61+000	ผิวจราจรเกิดการขูดผิวเป็นร่องลึก และเป็นหลุมบ่อ	1. ทำการแก้ไข Soft Spot ด้วยหินคลุก 2. งาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base Leveling 3. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธี บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 4. ทำการ Prime Coat 5. ทำการ		23,000,000
144	ดริ้ง	ดริ้ง	สทล.14	403	0303	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คืนม่วง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 419 (ทางเลี้ยวเมืองดริ้ง)	17+000	24+800	ลาดคันทางถูกกัดเซาะ ผิวจราจรขูดตัวน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายวัน โครงสร้างชั้นพื้นทางได้รับความเสียหาย ประกอบกับมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านวันละประมาณ 1000 คัน บริเวณนี้เมื่อปี 2548 น้ำท่วมขังนานประมาณ	1.ยกระดับคันทางบางช่วง 2.วางท่อเหลี่ยมขนาด 1(1.50x1.50) 230 ม. 3.บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 4.ปูผิวจราจรด้วย AC.		90,000,000
145	อุษุขา	อุษุขา	สทล.11	3467	0102	แยกทางหลวงคอนควบคุมหมายเลข 34670101 (สามเรือน) - บรรจบทางหลวงคอนควบคุมหมายเลข 34670101 (กลางวังแดง)	0+300	5+800	น้ำท่วมบนผิวทาง, ไหลทางชำรุด	บูรณะผิวทางเดิม พร้อมซ่อมคันทางที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะและแก๊สไลต์ด้านริมคลองเป็นแห่ง ๆ		30,000,000

รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญประจำปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
146	อุบลราชธานีที่ 2	อุบลราชธานี	สทล.7	231	0202	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออก	16+300	17+175	บริเวณถนนเป็นที่ลุ่มชอนน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ท่วมขังส่งผลให้ ผิวทางชำรุดมีหลุมบ่อเป็นแห่งๆ	-ปรับปรุงรางระบายน้ำ - บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ - ปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก		9,800,000
147	อุบลราชธานีที่ 1	อุบลราชธานี	สทล.7	2178	0100	วารินชำราบ - บรรองทางหลวงหมายเลข 2085 (หนองงูเห่ล้อม)	2+000	5+000	น้ำท่วมผิวจราจรทำการจราจรติดขัด เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ทางและส่งผลให้ โครงสร้างชั้นทางตลอดจนผิวทางเกิด ความเสียหาย	- ซ่อมแซมผิวจราจร - ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ - บูรณะผิวทางแอสฟัลต์		20,000,000
148	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	2340	0202	กม.36+600(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2(ลำน้ำราชณ์)) - บรรองทางหลวงหมายเลข 3326(สระโบสถ์)	52+700	54+200	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	แก้ไข จุดอ่อนตัว , บูรณะทางผิว แอสฟัลต์ , ปูผิวแอสฟัลท์		10,000,000
149	ลพบุรีที่ 1	ลพบุรี	สทล.9	3196	0301	แยกทางหลวงหมายเลข 311(ลพบุรี) - กม.93+500(ต่อ เขตสน.บพ.อ่างทอง-อยุธยา)	76+075	91+700	ผิวทางไหล่ทางชำรุด	1.แก้ไข Soft Spot 2. ทำการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธี บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 3. ทำการ Prime Coat, Track Coat4. ปู ผิวจราจรด้วย AC.		1,000,000
150	ศรีสะเกษที่ 2	ศรีสะเกษ	สทล.7	2127		ต่อทางของเทศบาลตำบลขุนหาญ - ส้าโรงเกียรติ	11+270	13+085	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักร่องน้ำระบายไม่ ทันและทำให้น้ำไหลผ่านผิวจราจรกัด เซาะผิวทางได้รับความชำรุดเสียหาย	-ยกระดับคันทาง - บูรณะทางผิวแอสฟัลต์		18,000,000

รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
151	นครศรีธรรมราชที่ 1	นครศรีธรรมราช	สทล.14	4186	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 4140 (โรงเหล็ก) - ต่อเขตทางของ อบต.กรุงชิง	0+000	10+150	โครงสร้างชั้นพื้นทางได้รับความเสียหาย	1.ทำการบูรณะทางฯ 2.ทำผิวทาง AC. 3.งานท่อเหลี่ยมขนาด 2(1.80x1.80)ยาว 10 ม. 4.งานรางระบายน้ำ		13,700,000
152	อุทัยธานี	อุทัยธานี	สทล.10	3456	0100	หนองกระดี่ - บึงคอกช้าง	3+400	4+680	ไหล่ทางสไลด์	ทำการก่อสร้าง concrete slope protection พร้อมทั้งซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด		756,000
153	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล.10	32	0201	นครหลวง - ทางแยกต่างระดับอ่างทอง	26+500		ผิวทางไหล่ทางชำรุด	1. ทำการอุดหรือผิวจราจรที่เสียหาย 2. ทำการ Sub Sealing พื้นทาง		1,400,000
154	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล.10	32	0202	ทางแยกต่างระดับอ่างทอง - ไซโย	52+250		ผิวทางไหล่ทางชำรุดได้สะพานคลองบางแก้ว	1. ทำการแก้ไข Soft spot ด้วยหินคลุก 2. ทำการ Tack Coat 3. ปูผิวจราจรด้วย AC		600,000
155	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล.10	32	0201	นครหลวง - ทางแยกต่างระดับอ่างทอง	31+000		ผิวทางไหล่ทางชำรุด	1. ทำการแก้ไข Soft spot ด้วยหินคลุก 2. ทำการ Tack Coat 3. ปูผิวจราจรด้วย AC		650,000

รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บพ.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
156	นครราชสีมาที่ 3	นครราชสีมา	สทล.8	24	201	โชคชัย - กม.33+434 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์)	12+200	15+200	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักร่องน้ำระบายไม่ทันและทำให้น้ำไหลผ่านผิวจราจรชะผิวทางได้รับความชำรุดเสียหาย	- ยกกระตือรือร้นทาง - เพิ่มช่องระบายน้ำ - บูรณะทางผิวแอสฟัลต์		30,000,000
157	สงขลาที่ 2	สงขลา	สทล.15	43	0200	จะนะ - ปากน้ำเทพา	35+550	35+700	น้ำท่วมไหลเข้าข้ามถนน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำขนาด 2(1.50'x1.50')x38.00 เมตร		1,440,000
158	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	สทล.5	2170	0100	แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองบัวใหญ่) - หนองจาน	12+000	17+000	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักร่องน้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมคันทางและไหลผ่านผิวจราจรทำให้กีดขวางผิวทางได้รับความชำรุดเสียหาย	- ยกกระตือรือร้นทาง - ปรับปรุงบูรณะผิวทางและโครงสร้างทางให้มีประสิทธิภาพ - เพิ่มงานสร้าง Box Culvert ระบายน้ำ		30,000,000
159	สงขลา	สงขลา	สทล.15	414	0101	น้ำกระเจา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 (ควนหลัง)	12+000	15+300	บริเวณดังกล่าวมีระดับน้ำหลังทางสูงทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้	1.ยกกระตือรือร้นทางบางช่วง 2.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 1(1.50x1.50) และ ขนาด 2(1.50x1.50)รวมยาว 390 ม. 3.วางระบายน้ำ 4.เสาไฟฟ้า 40 ต้น		90,000,000
160	อุดรดิคที่ 2	อุดรดิค	สทล.4	1243	0300	กม.77+396.695 (ต่อเขตแขวงฯ น่านที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123 (บ่อเบี้ย)	94+082	95+600	ดินสไลด์ปิดทับคันทาง	- งาน Scarification - งาน R.C. Ditch Lining Type II		1,069,000

รายละเอียดเบื้องต้น - กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัญปีงบประมาณ 2554 - งบกลางปี 2554												
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)												
ลำดับ	แขวงทางหลวง/	จังหวัด	สทล./	ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. กม.		ลักษณะความเสียหาย	รายการก่อสร้าง	รูปภาพประกอบความเสียหาย	งบประมาณ
ที่	สน.บท.		สงล.	หมายเลข	ควบคุม		กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	(เชิงบรรยาย)	โดยสังเขป		เบื้องต้น
161	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล.10	309	0202	กม.37+600 (ต่อเขตแขวงอยุธยา) - บรรจบทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง	42+900	44+400	ผิวทางโหล่ทางชำรุด	1. ทำการแก้ไข Soft spot ด้วย หินคลุก 2. ทำการ Tack Coat 3. ปูผิวจราจรด้วย AC		6,500,000
162	เข็ญราชที่ 2	เข็ญราช	สทล.2	1299	0100	แยกทางหลวงหมายเลข1173(เว็ญชัย) - บ้านปง	0+600	4+953	ผิวทางโหล่ทางชำรุด	1.งานTraffic Management During Construction 2.งานPrime Coat 3.งานขุดคัดผิวทาง 4.งานAsphalt Concrete 5.งานตีเส้นจราจร		15,000,000
163	นคร์ราชสีมาที่ 3	นคร์ราชสีมา	สทล.8	224	0200	คอสะพานข้ามทางรถไฟหวัทะเลฝั่งใต้ - ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัย	0+500	1+600	เกิดอุทกภัยฝนตกหนักทำให้น้ำไหลผ่านผิวทางเซาะผิวและคันทางได้รับความชำรุดเสียหาย	-บูรณะซ่อมแซมกันทางที่พังทลายให้คืนสู่สภาพเดิม -ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย BOX CULVERTS		40,000,000
จำนวน 163 แผนงาน											1,800,000,000	